


DATOS GENERALES	
Ubicación	Polígono 9 Parcela 387 LES ALQUERIES 30 PART. ONTINYENT (VALENCIA)
Parcela catastral	46186A009003870000TQ
Superficie ecoparque	2801 m2 (aprox)

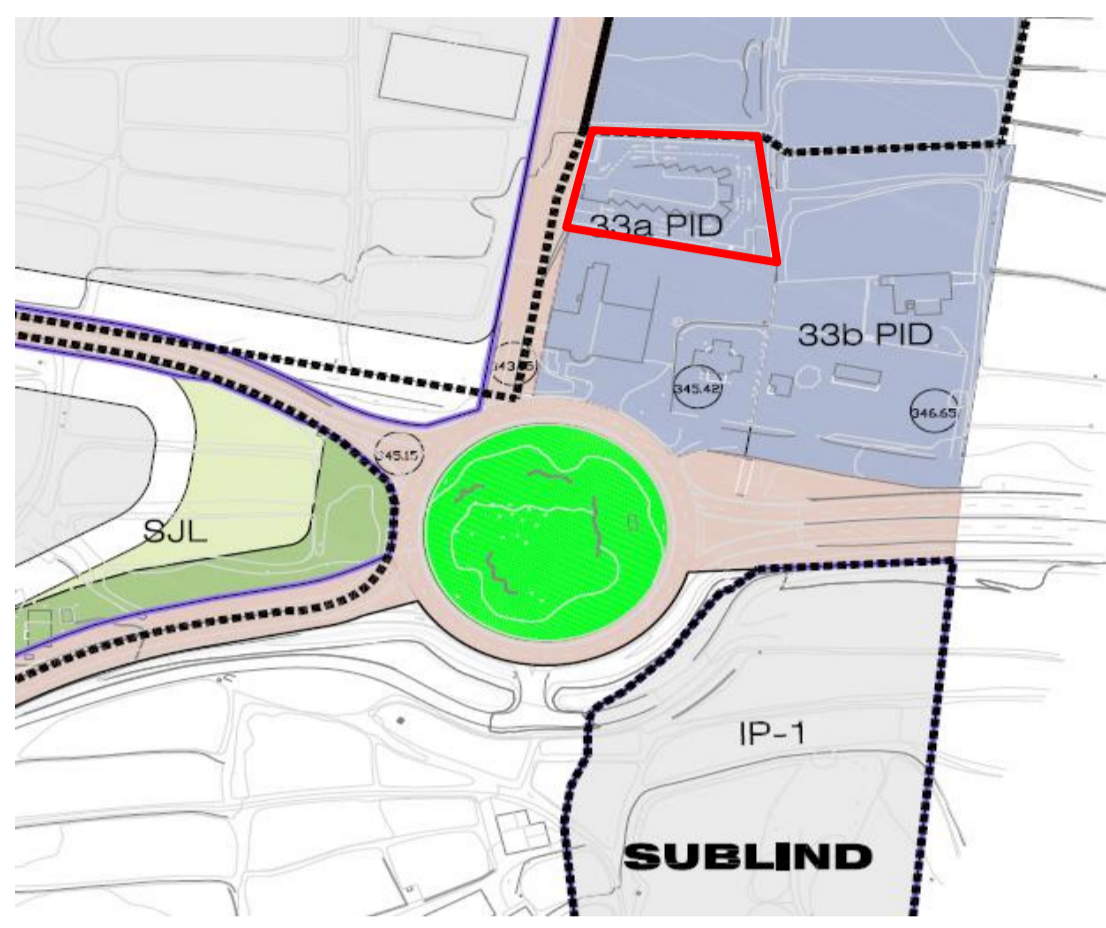

Clasificación y calificación urbanística:	SUELO URBANO, SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANOS	USO COMPATIBLE SI	
---	---	-------------------	--

ACTIVIDAD ACTUAL			
En activo:	SI	Empresa gestora:	RECICLATGES GUEROLA SL
Licencia de actividad:	El Ayuntamiento ejerce directamente la actividad sin licencia expresa		Licencia apertura: El Ayuntamiento ejerce directamente la actividad sin licencia expresa
Fecha:	-		fecha: -
Titular licencia:	-		
Horario actual:	L-V 08:30-19:30 (20:00 en jul, ago y sep)	S 09:30-13:00	D 09:30-13:00
Número de Identificación Medioambiental (NIMA):	No consta		

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN			
Accesos:	Por viales públicos urbanizados		
Suministro de agua potable:	Sí, a la red municipal		Suministro eléctrico: Si
Servicio de saneamiento:	Sí, a la red municipal		Vertido de pluviales: Si, a la red municipal
Báscula:	No		Autorización CHJ: -
Vallado perimetral:	Murete de hormigón de altura 0.60-1.50 m de altura con valla tipo fax blanca de 1.20 m de altura sobre el mismo. Tramos en fachada de bloques de hormigón enlucido y recrecido trasero con murete de bloques enlucido y perfiles metálicos de refuerzo de 2 m de altura, en una longitud de unos 16 m. Los muros precisan pintado y la valla tipo fax está en muy buen estado general, salvo pequeñas reparaciones en la medianera trasera. La valla fax y el recrecido trasero han sido ejecutados en los últimos 10 años.		
Puertas de acceso:	Metálica tubular corredera de 2 m de altura en buen estado		
Caseta de control:	SI	Superficie	11 m2 aprox
Tipología constructiva:	Prefabricada de paneles aislantes, no es caseta primigenia de la instalación. Antigüedad estimada menor de 10 años.		
Aseo:	si	Estado general caseta:	Correcto. Climatizada, cuenta con agua potable y desagüe a la red. No será necesario reemplazarla
Jardinería:	Unos 220 m2 en el perímetro interior. Tratamiento antihierba con graba caliza blanca y arbolado de porte medio y arbustos. Existe una superficie de unos 175 m2 de área ajardinada en exterior del vallado, con malla antihierba y material de cubrición cerámico azul, que se incluye en el conjunto de zonas ajardinadas a mejorar y mantener con el ecoparque		
Riego:	Dispone de riego por goteo renovado y en funcionamiento		
Pavimento zona usuarios:	Aglomerado asfáltico	Estado:	Sin patologías graves, sí presenta cuarteados y fisuras. Precisa reasfaltado
Pavimento zona contenedores:	Hormigón bajo contenedores y aglomerado asfáltico en zona de maniobras.	Estado:	Zona de hormigón con golpes y rayaduras pero en buen estado estructural. Zona de aglomerado presenta encharcamientos y cuarteos. Precisa fresado y reasfaltado
Recogida de pluviales:	Imbornales de fundición en puntos bajos. 2 rejillas precisan sustitución		
Muros de los muelles:	Hormigón armado en buen estado estructural. Manchas por agua, precisa pintado		
Alumbrado exterior:	SI	Buen estado general de la instalación con renovación de luminarias en los últimos años. Consta de 8 luminarias VSAP globo (recomendable sustituir por leds) y columnas galvanizadas, una de ellas para sustituir	

INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Zona para peligrosos:	<ul style="list-style-type: none"> · Zona con solera de hormigón en plataforma superior destinada a aceites, de 30 m2 sin cubrición ni drenaje diferenciado anti derrames · Zona con solera de hormigón en plataforma inferior destinada a peligrosos, de unos 35 m2 sin cerramiento ni drenaje específico anti derrames · No existe zona específica para RAEE's
Contenedores 18 m3:	5 unidades en buen estado. No son los de origen de la instalación o han sido objeto de reparación integral posterior
Contenedores 32 m3:	no se localizan
Contenedores 26 m3:	6 unidades en buen estado. No son los de origen de la instalación o han sido objeto de reparación integral posterior
Otros contenedores:	1 unidad de contenedor de 9 m3 lateral bajo, en buen estado. No es de origen de la instalación o ha sido objeto de reparación integral
Iglú para vidrio:	1 unidad, en buen estado
Contenedores envases/papel:	no se localizan
Contenedor textil:	Jaula metálica propiedad del la empresa explotadora y en mal estado. No se incluye como equipamiento propio de la instalación
Bidones aceites:	1 ud para aceite mineral 1500 m2 PE negro, buen estado. Metálico 100 l aprox. aceite doméstico, estado regular.
Otros recipientes utilizables:	1 conenedor RSU PVC verde 250 l mal estado; 2 bidones residuos peligrosos 100 l PVC boca ancha estado regular; 2 depósitos PVC 1000 l enjaulados para retirar; 2 palots residuos varios para retirar
Señalización horizontal	Flechas de sentido, líneas de detención y líneas de carril. Estado deficiente, para repintar
Señalización vertical	Se señalizan adecuadamente todos los residuos y contenedores con señales metálicas de 40x40 cm, sobre poste galvanizado de 1.50 m. o sobre pared. Estado regular. Cartel de fachada en buen estado.

OBSERVACIONES

La licencia para el ejercicio de la actividad es requisito necesario para que el COR autorice a su concesionario a ejercer la misma tras la cesión. Por tanto el COR, a través de su concesionario, se hace cargo de la redacción de la documentación técnica y solicitar la Licencia Ambiental así como de los trámites necesarios para realizar las actuaciones y obras de renovación necesarias, pero no podría prestar el servicio efectivo hasta obtener la citada licencia o autorización municipal.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO





